


DIAGRAMME DE BRANCHEMENT DES CÂBLES POUR SYSTÈME DE SOUDAGE TIG - REFROIDI À L'EAU

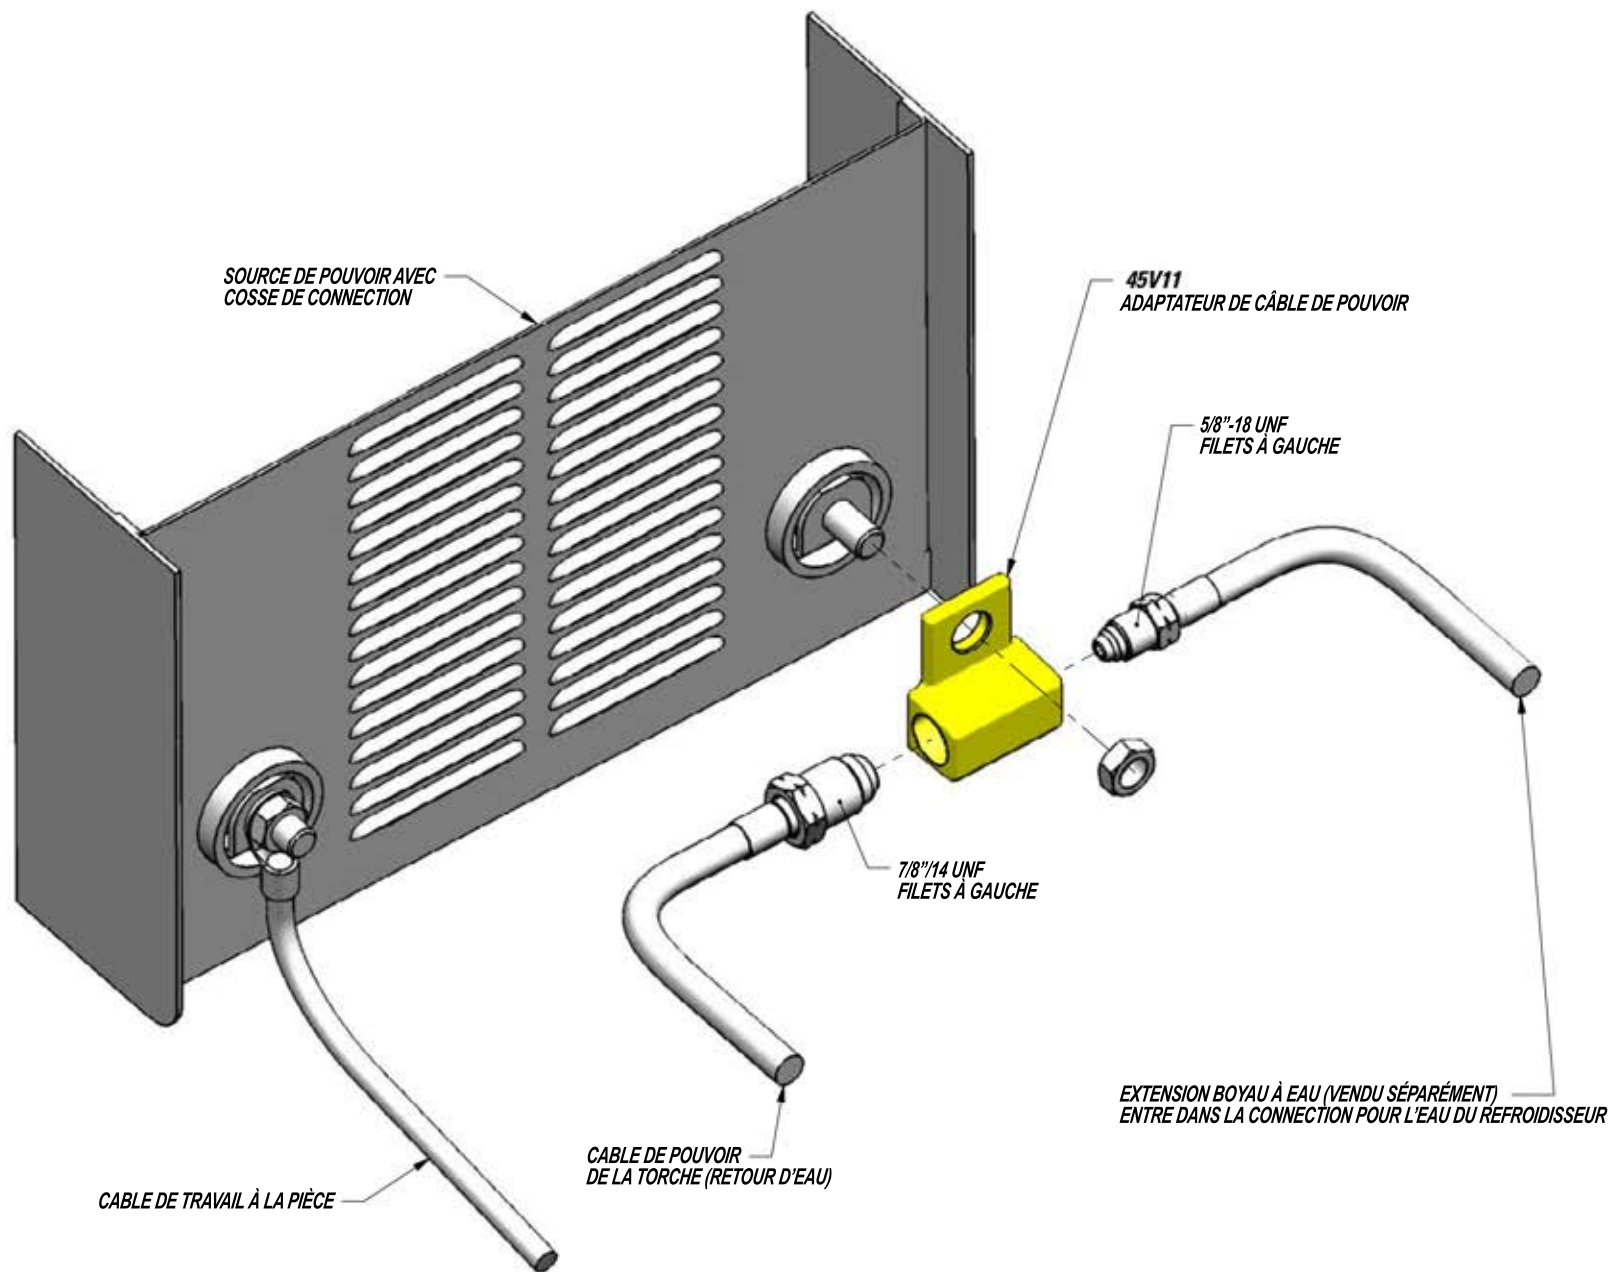

TOUJOURS METTRE EN FONCTION ARRÊT AVANT D'EFFECTUER UN BRANCHEMENT.